



KEYSTONE VERKTYGSLÖSA JACK



Typ	Artikel nr
Skärmad Keystone Cat 6 verktygslöst jack	C6CJAKS000
Skärmad Keystone 10G verktygslöst jack	A6CJAKS000


Preparering av skärmade kabeltyper

- Se till att kabeln är förlagd i panel, väggbox eller annan monteringsram.
- Överskrid inte minsta böjradie för kabeln.



- Gör en lätt och cirkulär skalanvisning på kabelmanteln 5 cm från kabeländan.
- Flexa kabelmanteln runt skalanvisningen och ta bort manteln.


Preparering av U/FTP kabel (se sid XX för anslutning av U/FTP Zon Kabel)

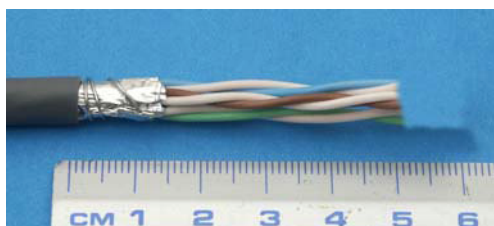


- Använd en liten sax och klipp av de individuella folierna 1cm från kabelmanteln.
- Använd jordtråden för att hålla folierna på plats.



Preparering av F/FTP Kabel

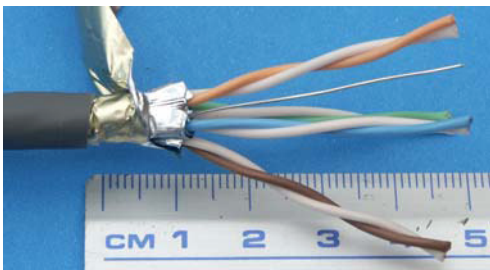

- Öppna skärmen längsgående och vik tillbaks folien med den metalliska sedan utåt.
- Klipp upp de individuella folieskärmar och ta av dem ca 1cm från kabelmanteln.
- Se till att inte skära i och skada ledarna.

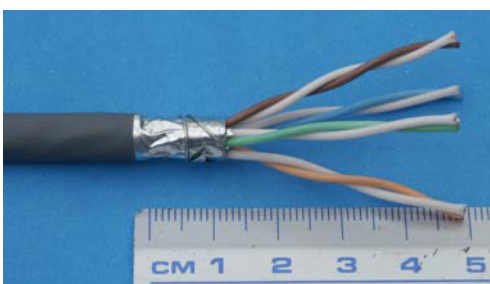


- Linda folieskärmen tätt runt de individuella folieskärmar och se till att den metalliska sidan kommer utåt.
- Säkra folien genom att linda jordtråden runt i motsatt riktning mot folielindningen.


Preparering av S/FTP Kabel



- Dra temporärt den flätade skärmstrumpan bak över kabelmanteln.

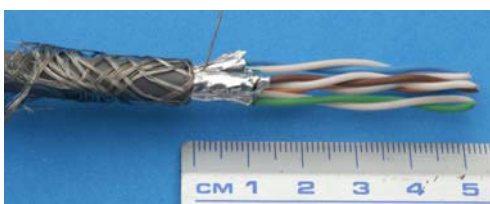


- Klipp upp de individuella folieskärmar och ta av dem ca 1cm från kabelmanteln.

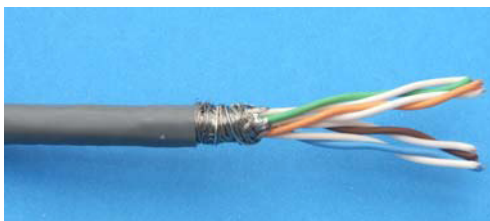


- Dra tillbaks den flätade skärmstrumpan över folieparen så den täcker ca 10mm.
- Säkra skärmstrumpan genom att linda jordtråden runt.



Anslutningsanvisning för skärmade Jack

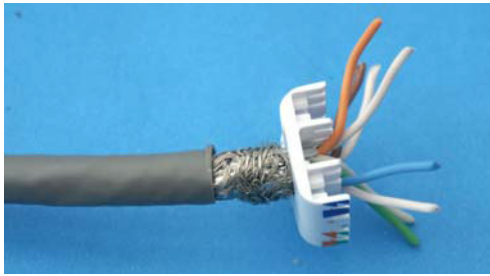


- För guideplattan över ledarna tills den bottenar mot skärmelementen.

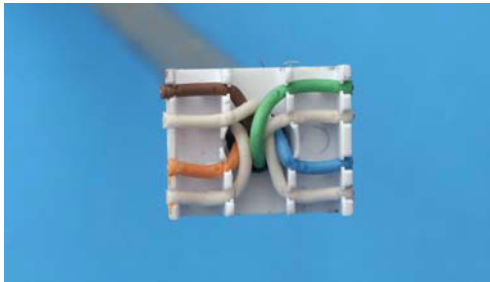

- Placera ledarna i slitsarna enligt färgkodning.

- Klipp av överskjutande ledare med en sidavbitare.

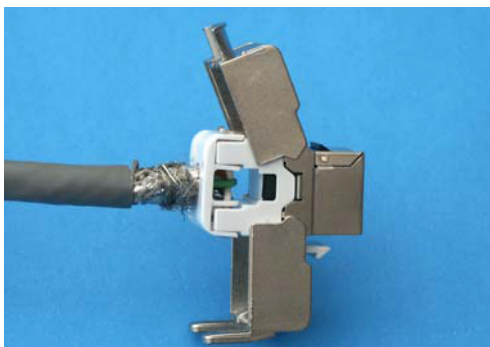

- Placera guideplattan i jacketet med upplinjering av de Blå och Bruna markeringarna

- Tryck ihop de två sidorna. Det finns integrerade klackar som hjälper till att föra ner guidebrickan till kontaktelementen.




- Fäst ett litet buntband runt skärmklacken på jacketet för att ytterligare säkra skärmen och också agera som dragavlastning.




Preparering och terminering av U/FTP Zone Cable




- Gör en lätt och circular skalanvisning på kabelmanteln 10 cm från kabeländan.
- Flexa manteln lätt vid skalanvisningen och dra av den.

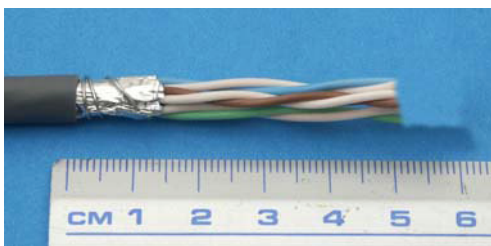

- Använd en liten sax och trimma ned folien till ca 1 cm från kvarvarande kabelmantel.
- Lina jordtråden runt den exponerade folien två fulla varv och lämna resten av dragtråden i rät vinkel mot kabeln axel.

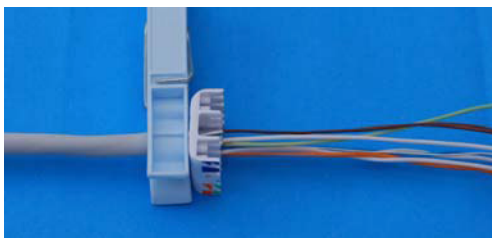

- För guiden över paren tills folien är i nivå med guidens topp. En klädnyppa kan hjälpa till så att inte guiden glider vidare ned över kabeln under denna förberedelse.

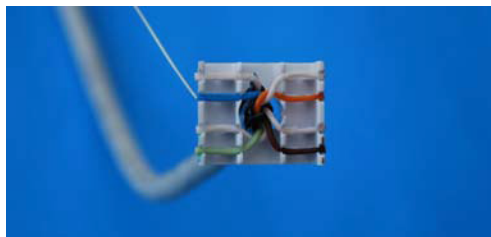

- Placera ledarnas par i sina respective positioner enligt färgkodningen på guiden
- Klipp av överskjutande ledare på utsidan av guiden med en liten sidavbitare.



- Placera guiden i jackkroppen så att de blå och bruna markeringarna överensstämmer mellan jack och guide.