


## VERKTYGSLÖSA CAT5e, CAT6 & CAT6C UTP JACK

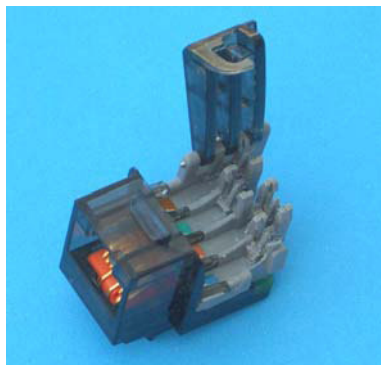

Typ	Artikel nr
Grå Cat 5e UTP tool-free jack – Blå insats	GPCJAKUB02
Grå Cat 6 UTP tool-free jack – Gul insats	C6CJAKUB02
Grå 10G UTP tool-free jack – Orange insats	AC6JAKUB02

### Preparera kabeln

- Se till att kabeln ligger i panel, väggbox eller annan monteringsram.
- Överskrid inte minsta böjradie för kabeln. .




- Gör en lätt och cirkulär skalansvinnning på kabelmanteln 35mm från kabeländan.
- Flexa manteln lätt runt skalansvinnningen och ta bort manteln.
- För Cat6 och Cat6a kablar, ta fram centrumkrysset.




- Klipp av centrumkrysset nära kabelmanteln utan att skada ledarna




## Anslutning av ledarna

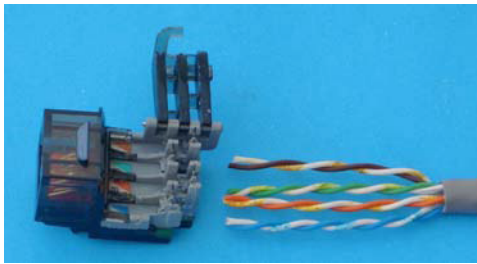


- Placera ledarna enligt färgkod. (Bilden visar 568B)
- Separera också ledarna så att avståndet överensstämmer med de fyra slotarna i jacketets bakkant.

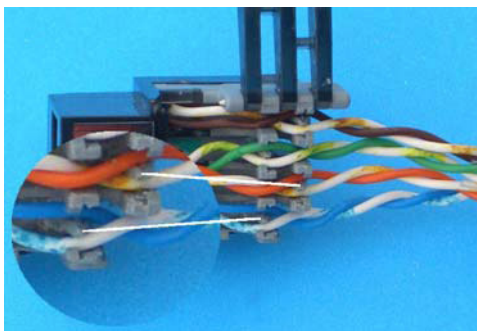

- Börja lägg i det bruna paret.
- Ingen upptvinning tillåts utan jacketets inbygda pardelare separerar ledarparet.
- Kontrollera att den vita ledaren alltid hamnar till vänster om sin färgade ledarpart.

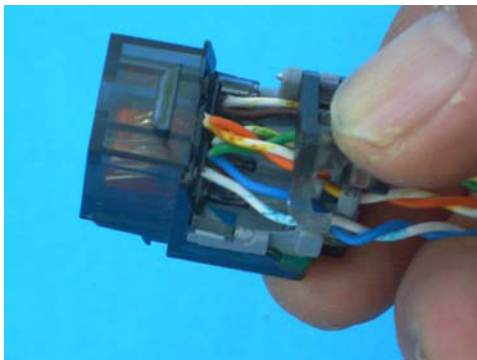

- Slutligen fäll ned locket som trycker ner ledarna i slitsarna.
- Locket är kurvformat för att exakt trycka ner varje ledare på plats i slitsplinten, vilket gör att extremt liten tryckkraft behövs för anslutningen.

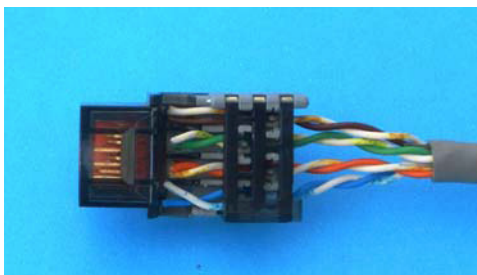

- Jacket är nu slutmonterat.
- Notera att tvinningen är helt intakt vilket ger maximal kabelprestanda.